

ISTRUZIONI PER AGGIORNAMENTO SW VERSIONE 5.4 BLUE&ME NAV



ATTENZIONE: questo aggiornamento è disponibile solo per vetture Alfa Romeo MITO dotate di Blue&Me NAV, con servizio SOS non disponibile (non attivo).
N.B. se il servizio SOS è attivo rivolgersi alla rete assistenziale


ATTENZIONE Se il Blue&Me™ NAV funziona correttamente con i telefoni collegati e non vi è l'esigenza di ascoltare file musicali da nuovi prodotti Apple™ tipo iTouch o iPhone, non si consiglia di procedere con l'aggiornamento software.

Il presente aggiornamento NON è utilizzabile per la versione Blue&Me™ base

Se la tua vettura è di recente produzione potrebbe essere già aggiornata, nel dubbio installa comunque l'aggiornamento alla versione 5.4, in tal caso la procedura durerà pochi secondi.

Il processo di aggiornamento è un'operazione da eseguire seguendo con la massima attenzione le istruzioni. In caso di errori il sistema potrebbe non più funzionare.
Si ricorda che una volta effettuata tale procedura, non sarà più possibile ripristinare la precedente versione software.

1. Dal sito ufficiale [ALFA ROMEO www.alfaromeo.it](http://www.alfaromeo.it) accedere alla sezione di **Blue&Me™ Nav** e effettuare il download del file .zip contenente l'applicativo di aggiornamento. [La dimensione totale dei file da scaricare è di circa 12 Mb]
- 2.
3. Scompattare sul computer il file .zip scaricato in una opportuna directory dedicata (es. c:\Blue&Me). Verificare, al termine, che siano presenti i seguenti file:

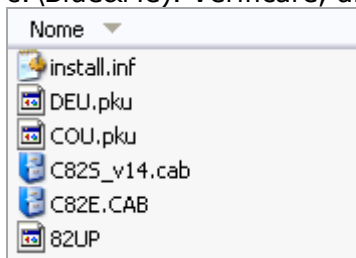

4. Preparare una chiavetta di memoria USB, con capacità di almeno 128 Mb, **formattando la memoria in modalità FAT32** in modo da cancellare tutti i dati precedentemente contenuti.

NOTA Si consiglia di utilizzare memorie USB con capacità inferiore a 8 Gb.

5. Memorizzare sulla chiavetta USB nella directory (cartella) principale i file precedentemente scaricati, controllando che siano stati tutti correttamente riportati, l'aggiornamento NON viene eseguito se i file sono memorizzati sulla chiavetta all'interno di una directory.

ATTENZIONE *Prima di iniziare l'aggiornamento è necessario spegnere il telefono cellulare*

Durante la fase di aggiornamento del software non devono essere premuti i tasti sul volante!

Il tempo di aggiornamento dipende dalla vettura e dal modello di memoria USB, in media, può variare dai 5 ai 15 minuti.

6. Sulla vettura ferma e con chiave di avviamento in posizione **STOP**, inserire la chiavetta di memoria nella presa USB di **Blue&Me™ Nav** situata sul mobiletto centrale o nel cassetto porta oggetti.
(L'aggiornamento non è disponibile per le vetture NON dotate di presa USB mediaplayer, non utilizzare la presa USB di diagnosi eventualmente presente sulla centralina)
7. Portare la chiave di avviamento in posizione **MAR**, SENZA AVVIARE LA VETTURA, accendere la radio avendo cura di eliminare la visualizzazione di eventuali messaggi di segnalazione (es. porta aperta...) sul display del quadro premendo il tasto "Mode" o "Menù" (a seconda della vettura da aggiornare).

ATTENZIONE *Non estrarre mai per alcun motivo la chiavetta di memoria dalla presa USB prima che la procedura di aggiornamento software sia completata correttamente!*

La penna va lasciata inserita, anche se sul quadro compare l'informazione "RIAVVIO..." o "INSTALLAZIONE IN CORSO..." seguita poi da data e ora e l'autoradio riprende a suonare anche per alcuni minuti.

8. Sul display del quadro di bordo viene visualizzato il messaggio: "**AGG. IN CORSO**" e viene riprodotto il messaggio vocale "**aggiornamento avviato**". Se questo non dovesse succedere riportare la chiave in posizione **STOP** e poi nuovamente in **MAR**. Durante l'aggiornamento vengono visualizzati sul display alcuni messaggi sull'avanzamento del processo.
9. Ad aggiornamento terminato, viene visualizzato sul display del quadro di bordo il messaggio "**COMPLETATO**" e viene riprodotto il messaggio vocale "**aggiornamento completato, rimuovere la memoria USB**".
10. Il processo di aggiornamento del **Blue&Me™ Nav** è completato, portare la chiave di avviamento in posizione di **STOP** ed estrarre la memoria USB.

In caso di aggiornamento non completato, sul display comparirà il messaggio "Errore USB xx" e verrà riprodotto il seguente messaggio vocale: "C'è stato un errore durante l'aggiornamento". In questo caso ripetere la procedura ripartendo dal punto 1.

ATTENZIONE:

E' possibile che, in alcuni casi, compaia su quadro strumenti il messaggio

ERRORE USB 10

accompagnato da un messaggio vocale che comunica che l'aggiornamento è stato interrotto. L'errore, e il relativo messaggio sul quadro strumenti, può comparire in differenti momenti dell'installazione e le ragioni possono essere di diversa natura.

Far riferimento alla tabella sottostante per verificare le cause più comuni:

	Cause	Soluzioni
1	La vettura non è un' Alfa Romeo MITO	aggiornamento non disponibile
2	Non si dispone di un Blue&Me Nav	aggiornamento non disponibile
3	Il servizio SOS è attivo	contattare la rete assistenziale Alfa Romeo
4	La memoria USB è stata estratta prima della fine dell'aggiornamento	ripetere nuovamente la procedura attendendo la fine dell'aggiornamento

In ogni caso se questa breve guida non fosse di supporto si potrà sempre far riferimento al Servizio Clienti.

NOTA *Rispetto alla versione precedente, alcune voci di menu potrebbero subire una variazione. Qui di seguito si riportano le differenze:*

Era: LETTORE M.M.

Era: RIPRODUZ. CONTINUA

Era: AGGIORNAM. DISPOSITIVO

Diventa: MEDIA PLAYER

Diventa: RIPETI BRANO

Diventa: (voce eliminata)

ATTENZIONE Una volta eseguito l'aggiornamento, la connessione con i telefoni già precedentemente collegati avverrà automaticamente senza interventi, per le prime connessioni immediatamente successive all'aggiornamento potrebbero verificarsi delle disconnessioni del collegamento Bluetooth, in quanto il **Blue&Me™ Nav** proverà i vari protocolli di collegamento per rilevare il più adatto al tipo di telefono.

Su alcuni telefoni che supportano un particolare protocollo (PBAP) la rubrica verrà visualizzata come Nome e Cognome indipendentemente da come visualizzata sul telefono.

L'aggiornamento non incrementa la compatibilità con i formati musicali AAC e MP4 ove non già presenti sulla vettura alla consegna.

Per il corretto funzionamento della riproduzione dei file musicali è consigliabile utilizzare chiavette USB con soli file audio, la presenza di file eseguibili o di installazione di altri programmi potrebbe comportare rallentamenti o blocchi della riproduzione